
## パラレルワールド試作基板追加加工説明書



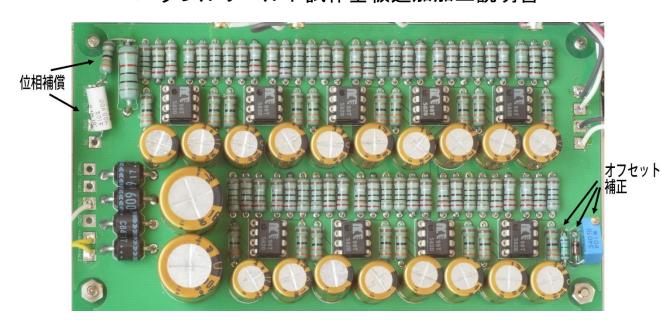

試作基板には、位相補償回路とオフセット補償回路の追加が必要です。

位相補償回路(左図)は、 $0.01\,\mu$  F と  $33\,\Omega$ を直列にして、IN 端子と R1 のリードの上にハンダ付けします。

オフセット補償回路(右図)は、R2 に  $2.2\,\mathrm{M}\,\Omega$ を、R3 に写真の向きに E-101 定電流ダイオードを挿入します。半固定抵抗は、2 本の端子を基板に追加工された穴(GND)に挿入してハンダ付けしますが、1 本の端子を定電流ダイオードのアノード側リードにハンダ付けします。



## 製造・発売元

## 有限会社イーディオ

〒162-0852 東京都新宿区南榎町 46 モンポルトー階

TEL 03-3266-1071 FAX 03-3266-1072

Email: <a href="mailto:info@aedio.co.jp">info@aedio.co.jp</a> http://www.aedio.co.jp/